 
 



Инструкция по монтажу



1A Перед использованием банку с клеем или праймером хорошо встряхнуть.



1B Отрезать трубу под прямым углом, снять заусенцы. Отметить на трубе посадочную глубину.

 1B Снять на трубе фаску под углом 10...22°. Проверить соединение без клея. Труба должна легко проходить до конца раструба фитинга. Для конических раструбов труба может упереться на 1/3...2/3 глубины раструба.



2A Нанести грунтовку (праймер) на раструб фитинга.

  
2B Нанести грунтовку (праймер) на трубу. Для безнапорных систем грунтовку можно не использовать.



3A Нанести клей на трубу.

3B Нанести клей на фитинг.

 3B Повторно нанести клей на трубу.



4A Вставить трубу в фитинг, пока клей влажный.

4B Удалить лишний клей. Удерживать соединение в течение примерно 30 секунд.



5A Среднее время схватывания клея при склеивании труб диаметром до 63 мм составляет 5 минут. **Не трогать соединение в течение этого времени!**

5B Среднее время полного высыхания при склеивании труб диаметром до 63 мм составляет 30 минут (при температуре +15...+38 °C). После полного высыхания можно приступать к опрессовке.

Для других диаметров труб и условий, см. Таблицу схватывания и высыхания на стр. III.